



Projektinformation

PROJEKTNAMN: Källsmovägen 9B	SKAPAD: 2022.07.21	KATALOGNAMN: SvenskVatten T25
KUND:	PROJEKTLEDARE: Sortera Recycling AB	BESTÄLLARE: Nynäshamns Kommun Fakturaservice

Kund:
Ansvarig:
Avdelning:
Postbox:
Gata:
Plats:
Telefon:
Fax:
Mobiltelefon:
E-post:

Projektledare: Sortera Recycling AB
Ansvarig: Frida Spångberg
Avdelning: Rörinspektion
Postbox:
Gata: Metallvägen 28
Plats: Rorserberg
Telefon: 08-35 63 27
Fax:
Mobiltelefon:
E-post:

Beställare: Nynäshamns Kommun Fakturaservice
Ansvarig: Carl-Fredrik Rydholm
Avdelning:
Postbox:
Gata:
Plats:
Telefon: 08-520 681 75
Fax:
Mobiltelefon:
E-post:



Innehållsförteckning

PROJEKTNAMN: Källsmovägen 9B	SKAPAD: 2022.07.21	KATALOGNAMN: SvenskVatten T25
KUND:	PROJEKTLEDARE: Sortera Recycling AB	BESTÄLLARE: Nynäshamns Kommun Fakturaservice

Projektinformation	Sida 1
Innehållsförteckning	Sida 2
Sträcklista	Sida 3
Sträcka: Renslucka i källaren - Rot intrång	Sida 4



Sträcklista

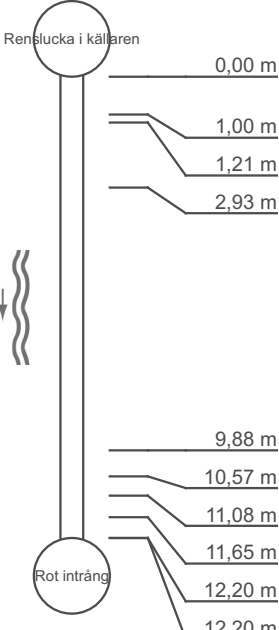
PROJEKTNAMN: Källsmovägen 9B	SKAPAD: 2022.07.21	KATALOGNAMN: SvenskVatten T25
KUND:	PROJEKTLEDARE: Sortera Recycling AB	BESTÄLLARE: Nynäshamns Kommun Fakturaservice

Nr.	Sträcka	Stad	Gata	Längd	Total längd	Datum
1	Renslucka i källaren - Rot intrång	Nynäshamn	Källsmovägen 9b	12,20 m	12,20 m	2022.07.21
				12,20 m	12,20 m	

Sträckprotokoll

STRÄCKNAMN: Renslucka i källaren - Rot intrång	NR.: 1	KATALOGNAMN: SvenskVatten T25
KUND:	PROJEKTLEDARE: Sortera Recycling AB	BESTÄLLARE: Nynäshamns Kommun Fakturaservice

STARTPUNKT: Renslucka i källaren	SLUTPUNKT: Rot intrång	
FLÖDESTYP: Spillvatten	ADRESS: Källsmovägen 9b	
ORT: Nynäshamn	INSPEKTIONSRIKTNING: Medströms (S-E)	BERÄKNAD LÄNGD: 12,20 m
DATUM: 2022.07.21	BESIKTNINGSTYP: Annan	
VÄDER: Torrt	FLÖDESÅTGÄRD: Ingen	
RENOVERINGSMETOD:	RÖRDIAMETER: 110	
RENOVERINGSMATERIAL:	RÖRTVÄRSNITT: Cirkulär	
KOMMENTAR:		

1 : 200	POSITION	KOD	OBSERVATION	VIDEOPOS	FOTO
	0,00 m		Inspektion börjar från renslucka i källare, spolslang kvar i ledning efter rensning	00:00:01	0000
	1,00 m	BRÖ	Böjd Rördel, KI 9, svag sväng	00:00:27	
	1,21 m	SGR	Servis Grenrör, KI 3	00:00:32	
	2,93 m	BRÖ	Böjd Rördel, KI 3, svag sväng	00:00:45	
	9,88 m	SGR	Servis Grenrör, KI 9	00:01:50	
	10,57 m	ROT	Rötter, Grad 4 Reduktion av rörets tvärsnitt med >30%, av 7, till 6	00:02:05	0001
	11,08 m	ROT	Rötter, Grad 4 Reduktion av rörets tvärsnitt med >30%	00:02:59	0002
	11,65 m	ROT	Rötter, Grad 4 Reduktion av rörets tvärsnitt med >30%	00:03:12	0003
	12,20 m	ROT	Rötter, Grad 4 Reduktion av rörets tvärsnitt med >30%	00:03:31	
	12,20 m		Inspektion slutar - kommer ej vidare pga rotintrång	00:03:31	